

RUBBER_{comp}



SYNTETICKÝ GUMOVÝ NÁTER

INŠTRUKCIE PRE POUŽITIE STRIEKACEJ PIŠTOLE

Originálna farba zo syntetického kaučuku RUBBERcomp® vytvára silný a húževnatý film. Materiál je založený na špeciálnom gumovom polymérnom povlaku, ktorý vytvára vrstvu odolnú voči poveternostným vplyvom a opotrebovaniu. Po zaschnutí vrstvy sa dá ľahko odstrániť odlepením gumovej vrstvy z povrchu.

Štyri vrstvy RUBBERcomp® sú dostatočné na zabezpečenie primeranej hrúbky filmu na automobile. Pre lepšiu odolnosť proti opotrebovaniu však odporúčame naniesť 6 vrstiev.



Pretože množstvo farebných pást vo výrobku je vysoké, spravidla nie sú potrebné prostriedky na farbenie alebo penetráciu farieb. Avšak pre jasné, slabo krycie, fluorescenčné a metalické, najmä ak je povrch tmavý a chcete ho zmeniť na žiarivú, odporúčame dve vrstvy biele a ďalšie vrstvy s výslednou farbou povrchu. Ak si chcete byť úplne istí, že po odlepení povlaku na povrchu nezostanú zvyšky farby, odporúčame vám ako prvú vrstvu priehľadnú zmes RUBBERcomp®. Ak chcete vysoko lesklý alebo matný povrch RUBBERcomp®, môžete použiť ako poslednú vrstvu vysoko lesklý alebo matný transparentný RUBBERcomp. Štandardný lesk je čiastočne okrem matnej čierne.

INŠTRUKCIE PRE POUŽITIE STRIEKACEJ PIŠTOLE:

Na vytvorenie hrubších vrstiev a menšieho prestreku a strát farby sa odporúča použiť elektrickú striekaciu pištoľ.

Tekutá farba RUBBERcomp pre striekacie pištole by sa mala riediť:

70% hmotnosti RUBBERcomp®, 30% hmotnosti riedidla RUBBERcomp®

76,5% objemu RUBBERcomp®, 23,5% objemu riedidla RUBBERcomp®

(= 1 liter RUBBERcomp® + 0,3 l RUBBERcomp® riedidlo)

Tlak 2,5 - 3,0 bar, veľkosť trysky min. 1,4 mm




Pokrytie 1 litrom farby RUBBERcomp:

1 vrstva	max. 6 m ²
4-6 vrstiev (minimálne odporúčanie)	1,0 - 1,5m ²

Odporúčanie množstva pre prelakovanie automobilov (6 vrstiev).

malá (6m ²)	6 l farba + 4 ks 450ml riedidlo
stredná (8m ²)	8 l farba + 6 ks 450ml riedidlo
veľká (10m ²)	10 l farba + 8 ks 450ml riedidlo

Pre najlepšiu odolnosť proti opotrebovaniu sa odporúča hrúbka vrstvy 80 - 100 mikrónov. Potrebné množstvo závisí od použitého striekacieho zariadenia.

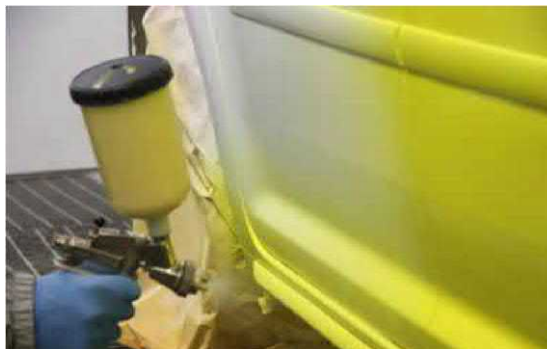

POZNÁMKA

Ak boli laky vášho vozidla opravené alebo nastriekané iným ako 2-zložkovým originálnym náterom, existuje možnosť reakcie.

Vždy najskôr vykonajte testovacie lakovanie na neviditeľnom mieste.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku použitia RUBBERcomp® na 1-komponente alebo pri nekvalitnej oprave.

Ak nanášate svetlé farby na tmavé a pod všetky fluorescenčné a metalické perleťové farby, použite jednu až dve biele vrstvy RUBBERcomp®.



MASTON



NÁVOD PRE NATIERANIE

Uistite sa, že priestor je dostatočne veľký na umiestnenie vozidla, je dobre vetraný alebo má odsávacie ventilátory a má izbovú teplotu (20 °C).

Umytie a vyčistenie povrchu

Pred aplikáciou RUBBERcomp® dôkladne umyte všetky povrchy, ktoré majú natrieť, a zabezpečte, aby boli odstránené všetky dechtové škvrny, hmyz alebo iné nečistoty.

SUCHÝ POVRCH



Po vyčistení osušte utierkou. Nepoužívajte papierové utierky, pretože majú tendenciu zanechávať prach na povrchu. Pomocou čističa Grease Off na báze rozpúšťadla očistite všetky oblasti, ktoré chcete nastriekať, aby ste odstránili akýkoľvek vosk, silikón, masť atď.

CHRAŇTE VŠETKY POVRCHY, KTORÉ NEHCETE POVLAKOVAŤ

Pomocou maliarskej pásky, papiera alebo plastovej fólie zakryte všetky oblasti, na ktoré nechcete dostať RUBBERcomp®. Medzi páskou a okrajmi panelov nechajte medzeru 5 - 10 cm, aby ste ich mohli ľahko odlepiť.

NOSTE VHODNÉ BEZPEČNOSTNÉ ODEVY

Pri striekaní vždy noste ochranný odev, ochranné okuliare a dýchaciu masku.

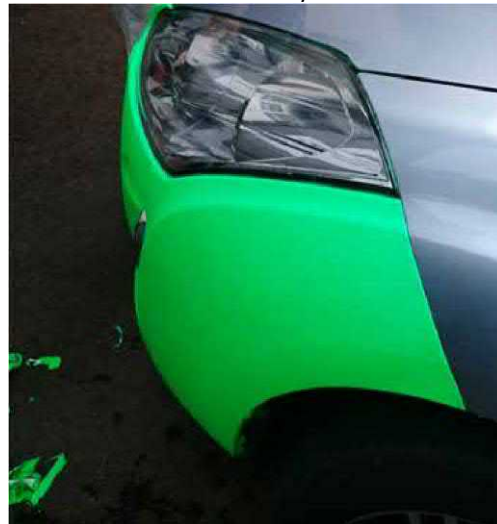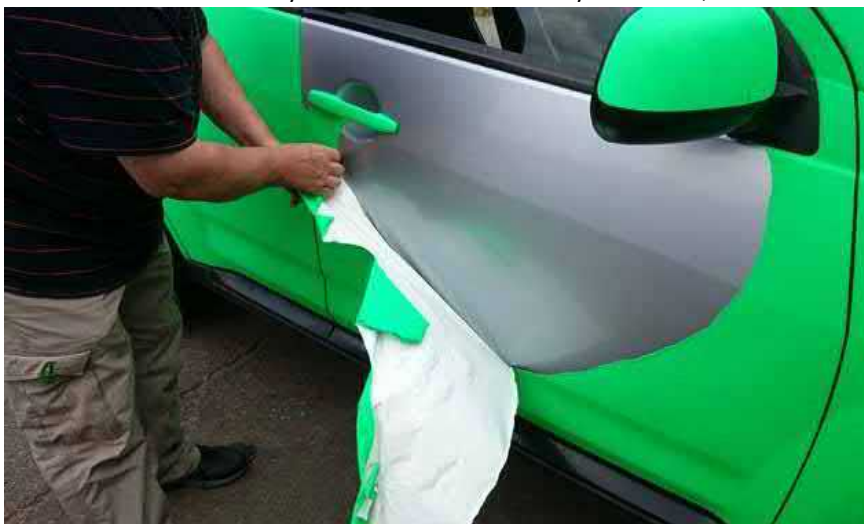

ZMIEŠAJTE RUBBERCOMP S ROZPÚŠŤADLOM

Postupujte podľa pokynov na miešanie v technickom liste. Ako každú farbu, aj RUBBERcomp® je potrebné premiešať počas celej doby nanášania.

PRVÁ SKÚŠKA FARBY

Najskôr vyskúšajte svoju techniku maľovania na neviditeľnom mieste alebo na externom povrchu. Nastriekajte prvú vrstvu farby RUBBERcomp®. Dbajte na to, aby bol celý povrch pokrytý krycím náterom, ale nenášajte príliš hrubú vrstvu. Ak sa chcete uistiť, že pri neskoršom odlepovaní filmu na povrchu nezostanú absolútne žiadne zvyšky farbiva, odporúča sa najskôr nastriekať priehľadnú vrstvu RUBBERcomp®.

POKYNY PRE NATIERANIE

Pred každým naplnením striekacej pištole farbu premiešajte. Koniec trysky pravidelne kontrolujte a čistite, aby ste zabránili hromadeniu dipu, pretože by to spôsobilo postriekanie. Nenechajte tekutinu v pištoľi zaschnúť a ak je to potrebné, postrek čistite iba riedidlom. Nastriekajte čistým zametacím pohybom. Pištoľ držte vo vzdialenosti 15 až 20 cm od predmetu. Podrobné informácie nájdete v technickom liste konkrétneho produktu.

Maľujte po častiach, najskôr naneste vrstvu na strechu, striekaním zhora nadol a urobte poriadok okolo auta. Keď prídete na koniec auta, skontrolujte, či je povrch suchý, a začnite od miesta, kde ste začali striekať. Predchádzajúcu vrstvu nechajte asi 15 minút zaschnúť. Ploché panely (strecha a kapota) vždy nastriekajte prvý náter nahor a nadol, druhý náter zo strany na stranu, prestane sa tak zobrazovať čiara postreku. Počas procesu striekania sa nikdy nedotýkajte povlaku RUBBERcomp®. Pokračujte ďalšími tromi vrstvami zhora nadol. Po dokončení nechajte cez noc vyschnúť. Ak je to potrebné, po každej vrstve upravte objem, aby ste udržali mokré nátery. Nezabudnite, že na predmety nebudete naraz striekať príliš veľa tekutín, inak by to mohlo stekať, niekoľko mokrych vrstiev vám poskytne vynikajúci povrch. Venujte zvláštnu pozornosť povrchom ktoré sú krehké na opotrebenie a ťažko prístupné, ako sú kľučky dverí, kufre, a uistite sa, že je vrstva filmu dostatočne hrubá.

ODSTRÁNENIE PÁSK A OCHRANNÉHO MATERIÁLU

Po nanesení finálnej vrstvy ešte na vlhkom povlaku ihneď odstráňte všetku pásku alebo inú ochranu, ktorá sa dotýka vrchného náteru, mala by sa odlepiť ako napr. pruhy alebo hrany povlaku RUBBERcomp® a nepotiahnutého materiálu. Keď je produkt RUBBERcomp® úplne suchý, všetky ostatné pásky a iný ochranný materiál by mali byť ponechané na mieste a odlepené alebo odrezané skalpelom. Na rezanie odporúčame plastový nôž, aby nedošlo k poškodeniu povrchu laku.

SUŠENIE

Štyri vrstvy produktu RUBBERcomp® budú povrchovo suché asi za 4 hodiny. Odporúčame však vždy sušiť cez noc. Dbajte na to, aby sa povrch nedotýkal žiadnych iných látok alebo aby neprišiel do styku s nimi. Silná vrstva môže vyžadovať viac času, ale povrchová úprava dosiahne svoju konečnú tvrdosť za 2 dni pri teplote 20 ° C alebo vyššej.





PRESTRIEKANIE KOLIES SPREJOM RUBBERCOMP

Sprej RUBBERcomp® sa ľahko a rýchlo používa. Ako príklad tu uvádzame pokyny, ako natrieť kolesá. Pokyny sú platné aj pre iné objekty.

Najjednoduchší a najčistejší spôsob nanášania produktu RUBBERcomp® na vaše kolesá je úplné odstránenie kolies z vozidla. Originálny sprej RUBBERcomp® vytvára hrubý povlak zo syntetického kaučuku. Vďaka koncertovaným farebným pastám sú farbiče zbytočné. Ak chcete použiť svetlú farbu na tmavú, stačí ako základ použiť našu štandardnú bielu. Aj keď dve vrstvy RUBBERcomp stačia na zmenu farby, odporúčame štyri vrstvy, aby sa vytvorila dostatočná hrúbka filmu pre ľahké odlepenie a lepšiu odolnosť proti opotrebovaniu. Na sadu 4 kolies stačia dve až tri plechovky. Odporúčame však jednu plechovku na koleso pre najlepšiu odolnosť proti opotrebovaniu a ľahké odlepenie.

Vždy najprv vykonajte skúšobný náter na neviditeľnej oblasti. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku použitia RUBBERcomp® na 1-komponente alebo pri nekvalitnej oprave.

Prosím použite jednu alebo dve vrstvy bielej RUBBERcomp® na svetlé, slabé pokrytie, všetky fluorescenčné a metalické perleťové farby a ak chcete zmeniť farbu z tmavej na jasnú.



NÁVOD PRE NATIERANIE

Uistite sa, že je teplota dostatočne vysoká (20°C).

Umytie a vyčistenie povrchu

Pred aplikáciou RUBBERcomp® dôkladne umyte všetky povrchy, ktoré sa majú natrieť, a zabezpečte, aby boli odstránené všetky dechtové škvrny alebo iné nečistoty.

SUCHÝ POVRCH

Po vyčistení osušte utierkou. Nepoužívajte papierové utierky, pretože majú tendenciu zanechávať prach na povrchu. Pomocou čističa Grease Off na báze rozpúšťadla očistite všetky oblasti, ktoré chcete nastriekať, aby ste odstránili akýkoľvek vosk, silikón, masť atď.

CHRÁŇTE VŠETKY POVRCHY, KTORÉ NEHCETE POVLAKOVAŤ

Pomocou maliarskej pásky, papiera alebo plastovej fólie zakryte všetky oblasti, na ktoré nechcete dostať RUBBERcomp®. Medzi páskou a okrajmi panelov nechajte medzeru 5 - 10 cm, aby ste ich mohli ľahko odlepiť.

NOSTE VHODNÉ BEZPEČNOSTNÉ ODEVY

Pri striekaní vždy noste ochranný odev, ochranné okuliare a dýchaciu

Premiešanie balenia

Pred nastriekaním plechovku pretrepte 2 minúty, aby sa premiešal. Pretrepte tiež medzi vrstvami

PRVÁ SKÚŠKA FARBY

Najskôr vyskúšajte svoju techniku maľovania na externom povrchu.

Nastriekajte prvú vrstvu

Nastriekajte prvú vrstvu produktu RUBBERcomp®. Dbajte na to, aby bol celý povrch pokrytý krycím náterom, ale nenanášajte príliš hrubú vrstvu. Necháme 15 minút zaschnúť. Pokračujte nastriekaním prvej vrstvy na všetky kolesá

POKYNY PRE NATIERANIE

Nastriekajte čistým zmetacím pohybom a držte plechovku spreju vo vzdialenosti 15 cm až 20 cm od predmetu. Vždy začnite maľovať mimo predmet, aby ste predišli rozstrekovaniu. Trysku pravidelne kontrolujte a čistite, aby ste zabránili tvorbe kvapiek povlaku na tryske. Maľujte po častiach a z rôznych uhlov, aby ste dosiahli hladký a rovný povrch na všetkých povrchoch kolesa. Počas procesu striekania sa nikdy nedotýkajte povlaku RUBBERcomp®. Pokračujte ďalšími tromi vrstvami. Po dokončení nechajte cez noc vyschnúť. Nezabudnite, že na predmety nebudete naraz striekať príliš veľa tekutín, inak by to mohlo stekať, niekoľko mokrých vrstiev vám poskytne vynikajúci povrch.

ODSTRÁNENIE PÁSOK A OCHRANNÉHO MATERIÁLU

Po nanosení finálnej vrstvy ešte na mokrom povlaku ihneď odstráňte všetku pásku alebo inú ochranu, ktorá sa dotýka vrchného náteru a mala by sa odlepiť ako napr. pruhy alebo hrany potahu RUBBERcomp® a nenatretého materiálu. Keď je produkt RUBBERcomp® úplne suchý, všetky ostatné pásky a iný ochranný materiál by mali byť ponechané dovnútra miesta olúpania rozrezať skalpelom. Na rezanie odporúčame plastový nôž, aby nedošlo k poškodeniu povrchu.

SUŠENIE

Štyri vrstvy produktu RUBBERcomp® budú úplne suché asi za 4 hodiny. Odporúčame však vždy sušiť cez noc. Dbajte na to, aby sa povrchový náter nedotýkal žiadnych iných látok. Silná vrstva môže vyžadovať viac času, ale povrchová úprava dosiahne svoju konečnú tvrdosť za 2 dni pri teplote 20 stupňov celzia.

Pamätajte, že projekty ako tento si vyžadujú čas a trpezlivosť, náhlenie iba zníži kvalitu vašej práce.



www.odorcar.sk